

Анастасия Наумцева: Asus X555BP-X0007D

Характеристики.

Проделанный ремонт:

1. Полная разборка с чисткой пыли и заменой пасты – 2.500 рублей.
2. Замена сбойного накопителя на SSD накопитель Kingston A400 [SA400S37/240G](#) 240ГБ, 2.5", SATA III – 2.500 рублей.
3. Установка ворованной операционной системы [Microsoft Windows Installation](#), штатного антивируса, LibreOffice 7.6, программ для просмотра и редактирования фото-видео-музыки, в общем, система под ключ, + включение в сеть, и погонщики принтера – 3.500 рублей.
4. ДОбавление плюсом к распаянной отдельно-стоящей плашки памяти [Kingston Valueram SO-DIMM DDR4 4ГБ](#) – 1.700 рублей.

Итого тысяч рублей: $2,5 + 2,5 + 3,5 + 1,7 = 10.200$ рублей.

Также я рекомендую заменить аккумулятор, это стоит примерно 2.500 рублей. И заменить адаптер питания – 1.700 рублей. Новый оригинальный.

Система охлаждения

CPU и видео висят на одной трубке. Как итог, в бездействии, но при установке обновлений, CPU загружается на полную, и, Карл, GPU [перегревается](#) до 79 градусов! ИМХО, нонсенс! Притом, SSD новый, и Винда установлена только сегодня. Систему охлаждения сегодня чистил, но ТО охладителю не производил.

Галерея




[Pxl 20231109 150004082](#)



[Pxl 20231109 153900566](#)



Photo 2023-11-08 21-46-55

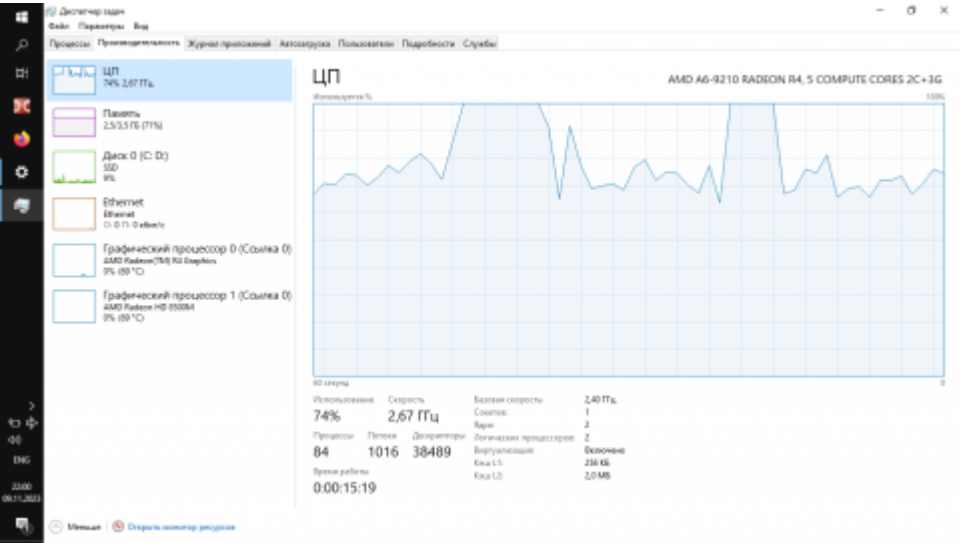

Image



Pxl 20231110 094844076

Ventoy

Ventoy.

Для того, чтобы запустить установку Windows 10 LTSC 2021, нужно предварительно обновить BIOS.

Для обновления БИОС через EasyFlash при нерабочем аккумуляторе нужно ввести с клавиатуры слово **risky** (рискованно).

С накопителя, отформатированного в exFAT, БИОС не обновляется. Требуется файловая система FAT32.

From:

<https://dragonserw.ru/> - Компьютерные услуги, город Ейск

Permanent link:

<https://dragonserw.ru/completed-work:naumtseva>

Last update: **2023/11/12 13:01**

